



## INFORMACIÓN DE SERVICIO



### Montaje del volante bimasa con seguro de transporte

#### No se puede desmontar la clavija de bloqueo

Fabricante: Hyundai  
Mitsubishi  
Nissan  
Renault  
Volvo

N.º de artículo: 415 0142 10  
415 0202 10  
415 0204 10  
415 0224 10  
415 0261 10  
415 0270 10  
415 0383 10  
415 0390 10  
415 0399 10  
415 0400 10  
415 0413 10  
415 0418 10  
415 0419 10  
415 0420 10  
415 0429 10  
415 0452 10  
415 0480 10

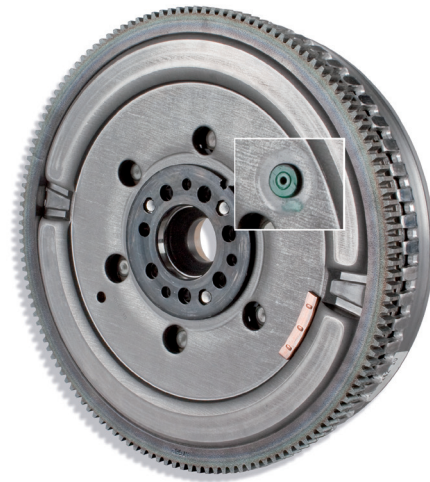


Figura 1: Con el primer arranque, el seguro de transporte se rompe en el interior del volante bimasa

Los volantes bimasa mencionados pueden estar equipados con un seguro de transporte. Una clavija de bloqueo (figura 1) evita que se giren las masas primaria y secundaria cuando el volante bimasa es nuevo.

Este seguro no debe retirarse a mano, ya que algunas piezas individuales podrían entrar accidentalmente en el volante bimasa.

Con el primer arranque, la clavija de bloqueo se romperá automáticamente en el punto de rotura previsto. Las piezas del seguro de plástico permanecerán fijas en el volante motor.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: +34 91 658 66 86  
Fax: +34 91 658 66 81  
[www.schaeffler-aftermarket.es](http://www.schaeffler-aftermarket.es)

Situación 12.2014 (sustituye versión 07.2011) LUK 0021 Salvo modificaciones técnicas  
Las referencias de OE se citan únicamente con fines comparativos  
© 2014 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

